

theCoatingsshop.nl

Handleiding

Holdbar Linoleum Coating en Linoleum Topcoating

Handleiding

Inhoud

Belangrijke informatie voordat u begint	1
Minimale temperatuur en luchtvochtigheid	1
Goed ventileren	1
Vloerverwarming uitschakelen	2
De potlife: verwerkingstijd na het mengen	2
Stappen voor het aanbrengen	2
Mengen Holdbar Linoleum Coating en Linoleum Topcoating	3
De potlife: verwerkingstijden	3

Belangrijke informatie voordat u begint

Minimale temperatuur en luchtvochtigheid

Voor een goede uitharding van de coating is het belangrijk dat tijdens en minimaal 4 uur na het aanbrengen van de coating de temperatuur minimaal 12°C (het liefst tussen de 15 en 25°C) is en de relatieve luchtvochtigheid maximaal 75%. De temperatuur van de ondergrond dient minimaal 8°C te zijn.

Bij lagere temperaturen adviseren wij de ruimte waar de coating wordt aangebracht minimaal 24 uur van tevoren op te warmen zodat ook de vloer op temperatuur kan komen. Het verwarmen van de ruimte kan bijvoorbeeld door middel van centrale verwarming of een elektrische heater.

Goed ventileren

Zorg voor goede ventilatie tijdens en minimaal 8 uur na het aanbrengen van de coating. Indien er niet goed geventileerd wordt zal de luchtvochtigheid te hoog zijn. Dit kan verstoringen veroorzaken in de uitharding van de coating. Let daarbij wel op dat de temperatuur niet te laag wordt. Laat de verwarming aan staan indien nodig!

Vloerverwarming uitschakelen

Indien er een vloerverwarming aanwezig is, dan dient deze 24 uur voor het aanbrengen te worden uitgeschakeld en mag 5 dagen na het aanbrengen weer worden ingeschakeld.

De potlife: verwerkingstijd na het mengen

Holdbar Linoleum Coating en Holdbar Linoleum Topcoating zijn 2 componenten coatings. Dat betekent dat u sets van 2 blikken, bestaande uit de 2 componenten, geleverd krijgt. Deze 2 componenten dienen vlak voor gebruik [met elkaar vermengt](#) te worden. Na het mengen heeft u een bepaalde tijd, de [potlife](#), om de coating aan te brengen. Is de potlife verstreken, dan mag de coating niet meer verwerkt worden. Om deze reden adviseren wij voor elke laag een aparte verpakking (een set) te bestellen.

***Rekenvoorbeeld:** U heeft een oppervlakte van 40 m². U brengt 2 lagen Holdbar Linoleum Coating aan. Het verbruik per m² is 120 gram. Per laag heeft u het volgende nodig: $40 \text{ m}^2 \times 0,12 \text{ Kg} = 4,8 \text{ Kg}$. U bestelt in dit geval 2 x 5 Kg voor 2 lagen.



Stappen voor het aanbrengen

1. Maak het Linoleum stofvrij door middel van een stofzuiger.
2. Reinig het Linoleum 2 x grondig met Ruwol Surface Cleaner. Het 2 x reinigen is van belang om het aanwezige wax laagje grondig te verwijderen. Verdun Ruwol Surface Cleaner maximaal 1 op 5 met water. Deze stap wordt "strippen" genoemd.
3. Indien stofvrij en schoon, 1 laag Holdbar Linoleum Coating aanbrengen.
4. Na 4 tot 48 uur wederom 1 laag Holdbar Linoleum Coating aanbrengen.
5. Na 4 tot 48 uur 1 laag Holdbar Linoleum Topcoating aanbrengen.

U heeft nodig:

- Ruwol Surface Cleaner
- Verfmixer
- Holdbar Linoleum Coating
- Holdbar Linoleum Topcoating
- Rollers
- Beugel voor rollers

- Kwasten (voor de randen)
- Afplakband
- Boormachine
- Verfemmer met rooster
- Schildershandschoenen

Mengen Holdbar Linoleum Coating en Linoleum Topcoating

Voeg de B component (de verharder) toe aan de A component en mix het mechanisch, bijvoorbeeld met een verfmixer op een boormachine, gedurende 1 minuut. Let hierbij op dat ook de randen worden meegenomen. Laat vervolgens het mengsel 5 minuten staan en roer het nog even goed door. De coating kan nu worden aangebracht.

De potlife: verwerkingstijden

Potlife Holdbar Linoleum Coating: 3 uur bij 20°C
Potlife Holdbar Linoleum Topcoating: 3 uur bij 20°C

theCoatingsshop.nl

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op
(+31)(0)570 74 60 05
klantenservice@thecoatingshop.nl

www.thecoatingshop.nl